



リコール届出番号	外—1759	リコール開始日	平成23年6月22日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 ゲラシモス・ドリザス	製作 国：イギリス 製作者名：ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先：ベントレーコール（フリーダイヤル） 0120-97-7797	
不具合の部位（部品名）	排ガス対策装置（二次空気供給装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	二次空気供給装置において、二次空気供給ポンプの空気吸い込み口に装着されているエアフィルターの形状が不適切なため、エアフィルター内部に水が溜まる場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、エアフィルター内部に溜まった水が二次空気供給装置内に浸入することにより当該装置が正常に機能しなくなり、排出ガスが保安基準に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアフィルターを対策品と交換する。二次空気供給装置で故障している部品がある場合は、当該部品を新品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外—1759のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BCBWR	コンチネンタルGT	SCBCE63W77C000008 平成18年10月18日	1	
		コンチネンタルGT	SCBCE63W97C040459～ SCBCE63W87C049136 平成18年7月27日～ 平成19年5月11日	176	
	ABA-BSBWR	コンチネンタル フライングスパー	SCBBE53W77C040448～ SCBBE53W87C049112 平成18年6月13日～ 平成19年5月10日	172	
	ABA-BDBWR	コンチネンタル GTC	SCBDE23W47C041418～ SCBDE23W27C049050 平成18年7月25日～ 平成19年5月9日	67	
	-BCBWR-	コンチネンタル GTC	SCBDE23W57C040598～ SCBDE23W17C041196 平成18年6月21日～ 平成18年7月29日	2	
	計4型式	計3車種	製作期間の全体の範囲 平成18年6月13日～ 平成19年5月11日	計418台	

改善箇所説明図

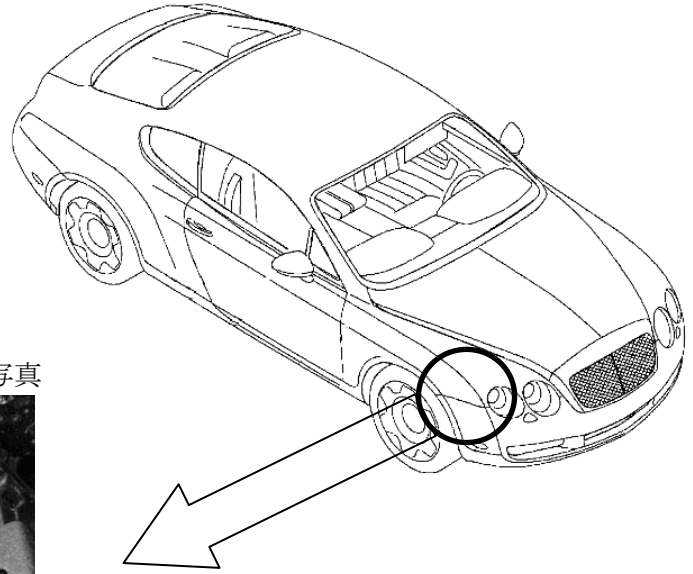

車両右側のフェンダーライナーを取り外した写真

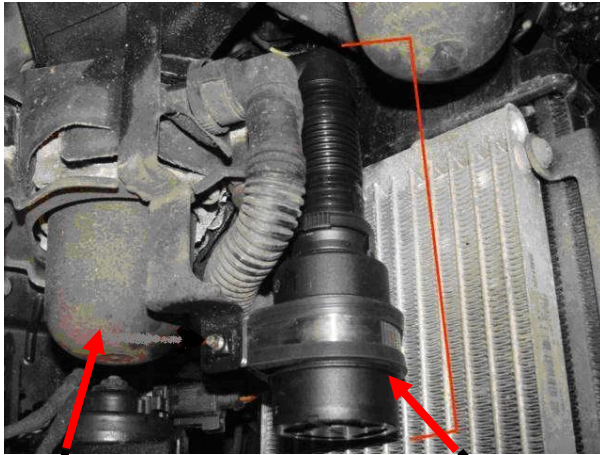

二次空気供給ポンプ

エアフィルター (対策後)

注意： は交換部品を示す。

不具合の内容

二次空気供給装置において、二次空気供給ポンプの空気吸い込み口に装着されているエアフィルターの形状が不適切なため、エアフィルター内部に水が溜まる場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、エアフィルター内部に溜まった水が二次空気供給装置内に浸入することにより当該装置が正常に機能しなくなり、排出ガスが保安基準に適合しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、エアフィルターを対策品と交換する。二次空気供給装置で故障している部品がある場合は、当該部品を新品に交換する。

識別

エンジンルーム内の右写真の位置に黄色ペイントでスポットマークを付ける。

