

届出番号		外-570		リコール開始日		平成7年9月15日		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置		<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール及び電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日本自動車整備振興会連合会発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅に外-570のステッカーを貼付する。 						
車名	型式	通称名	リコール対象車に含まれる車台番号	リコール対象車の輸入期間	リコール対象車の台数	基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	改善の内容	
ベントレー	E-BMB	コンチネンタルR/コンチネンタルS	SCAZD02A9NCX40029	平成3年8月27日	20台	①ギヤチェンジを行うモーターへの電気配線の取り廻しが不適切なため、このままの状態で使用を続けると配線の被覆が摩耗してショートし、最悪の場合、シフトレバーを操作してもギヤチェンジがされず、シフトレバーの位置と異なるギヤに固定されるおそれがある。 ②フロントシートベルトの床部の取り付け金具が、製造不良により強度不足のものが有り、事故等で過大な衝撃を受けた場合、取り付け金具が破損し、シートベルトの機能が損なわれるおそれがある。	①全車両、当該配線を点検し、配線の取り廻しが不適切なものは修正する。 また、配線の被覆が損傷しているものは、配線を補修したうえで修正し、芯線が損傷しているものは新品と交換する。 ②全車両、当該金具を良品と交換する。	
	E-BYE	エイト	}	}	256台			①と同じ
	E-BYR	ターボR SWB						
	E-BYP	ターボR LWB						
	E-BYD	コンチネンタル	SCAZW02C4SCX80137	平成7年8月21日				
	E-BYB	コンチネンタルR						
	E-BME	フルクランズ SWB						
	E-BMF	フルクランズ LWB						
	E-BMR	ターボR SWB						
	E-BMP	ターボR LWB						
	E-BMD	コンチネンタル						
	E-BMT	ターボS SWB						
	ロールスロイス	E-RRS	シルバースピリットII					
		E-RRN	シルバースパ-II					
E-RRD		コーニッシュIV						
E-RRW		ツェリンクリムジン						
E-RMS		シルバースピリットIII						
E-RMN		シルバースパ-III						
E-RMD		コーニッシュIV						
E-RMW	ツェリンクリムジン							
E-RMG	フライングスパ-							
合計					276台			