

リコール届出日:令和2年5月13日

リコール届出番号	外-3031	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン 製作国: 英国 グループ ジャパン株式会社 製作者名: ベントレー モーターズ リミテッド 代表取締役社長 ティル・シェア 問合せ先: ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797		
不具合の部位(部品名)	乗員保護装置(3列目シートベルトアンカーボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	3列目左右両シートのシートベルト上部アンカーにおいて、取付ボルト軸部の寸法が不足しているため、当該ボルトをボディパネルに対して十分に締結できていない。そのため、車両衝突時に当該ボルトがボディパネルから外れ、乗員を適切に拘束することができないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、3列目左右両シートのシートベルト上部アンカー取付ボルトを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者:ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。 自動車分解整備事業者:対象台数が少なく使用者の特定が可能なため日整連発行の機関誌に掲載しない。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外-3031のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BADDB	ベンテイガ W12	SJA AF34V2JC018656～ SJA AF34V6KC026129 平成29年6月16日～ 平成31年3月22日	9台	
ベントレー	ABA-BADCU	ベンテイガ V8	SJA AL34V3JC022983～ SJA AL34V3LC030973 平成29年6月13日～ 令和2年2月20日	8台	
	計2型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 平成29年6月13日～ 令和2年2月20日	計17台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれています。

改善箇所説明図



注意: は交換する部品を示す。

不具合の内容

3列目左右両シートのシートベルト上部アンカーにおいて、取付ボルト軸部の寸法が不足しているため、当該ボルトをボディパネルに対して十分に締結できていない。そのため、車両衝突時に当該ボルトがボディパネルから外れ、乗員を適切に拘束することができないおそれがある。

改善の内容

全車両、3列目左右両シートのシートベルト上部アンカー取付ボルトを対策品に交換する。

識別

改善後は、フューエルリッド内側に赤色のペイントを行い識別とする。