


リコール届出日:令和3年7月15日

リコール届出番号	外-3247	リコール開始日	令和3年7月15日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン 製作国: 英国 グループ ジャパン株式会社 製作者名: ベントレー モーターズ リミテッド 代表取締役社長 ティル・シェア 問合せ先: ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797		
不具合の部位(部品名)	車体ハーネス(エアバッグコンピューターのコネクタ配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ電気回路において、ハーネスを製造する際の製造指示が不適切なため、エアバッグコンピューターの配線がコネクタに正しく接続されていない。そのため、助手席エアバッグスイッチがオフの状態でも衝突した場合、運転席及び助手席のニーエアバッグが正しく作動せず、乗員が傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコンピューターのコネクタの配置を修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者:ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。 自動車特定整備事業者:対象台数が少なく使用者の特定が可能なため日整連発行の機関誌に掲載しない。 弊社インターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	7BA-BBDDDB	フライングスパー W12	SCBBA53S2LC079046～ SCBBA53S8MC086522 令和2年1月27日～ 令和3年3月19日	62台	
ベントレー	7BA-BBCVD	フライングスパー V8	SCBBX53S9MC086561～ SCBBX53S9MC086561 令和3年3月19日～ 令和3年3月19日	1台	
	計2型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 令和2年1月27日～ 令和3年3月19日	計63台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図

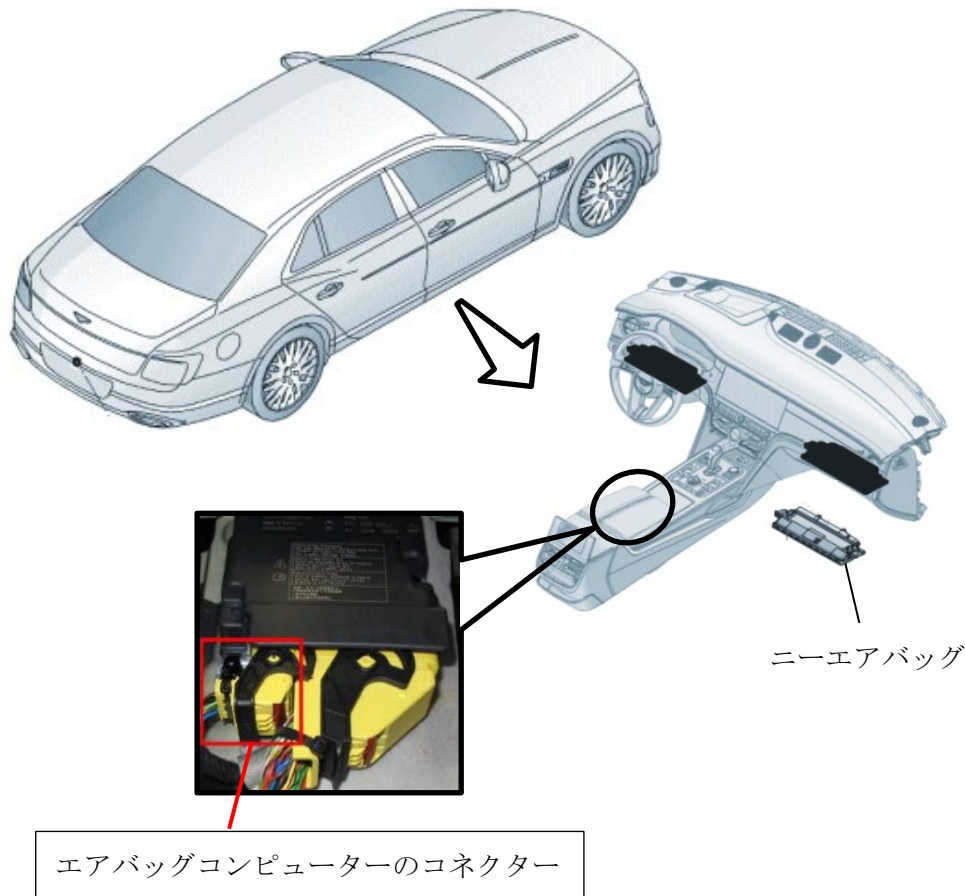

注意: は端子の配置を修正するコネクタを示す。

不具合の内容

エアバッグ電気回路において、ハーネスを製造する際の製造指示が不適切なため、エアバッグコンピューターの配線がコネクタに正しく接続されていない。そのため、助手席エアバッグスイッチがオフの状態で車両が衝突した場合、運転席及び助手席のニーエアバッグが正しく作動せず、乗員が傷害を負うおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグコンピューターのコネクタの配置を修正する。

識別

右側後方ドアのストッパーリンクに黄色のペイントを塗布し識別とする。