


整理番号	S9011	サービスキャンペーン開始日	平成18年10月6日
不具合の内容	<p>①車室内に水が浸入した場合、フロア内の窪みに溜まった水が排出されないため、セキュリティーコントロールユニットに水が浸入し、セキュリティー装置の誤作動、リモコンによるドアの開錠・施錠またはエンジンの始動が出来なくなる場合が有る。</p> <p>②電子制御式駐車ブレーキのコントロールユニットにプログラムのミスがあるため、一定回数パーキングブレーキを使用すると警告ランプが点灯する。</p>		
改善の内容	<p>①全車両、水抜き用のドレンバルブを追加装着する。</p> <p>②全車両、電子制御式駐車ブレーキコントロールユニットの内蔵プログラムを書き換える。</p>		
自動車利用者等に周知させるための処置	ダイレクトメールで通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	GH-BCBEB	コンチネンタルGT	SCBCE63W94C020272～ SCBCE63WX5C029709 平成16年1月26日～ 平成17年5月23日	314台	①162台 ②314台
	計1型式	計1車種	製作期間の全体の範囲 平成16年1月26日～ 平成17年5月23日	計314台	

改善箇所説明図（1）

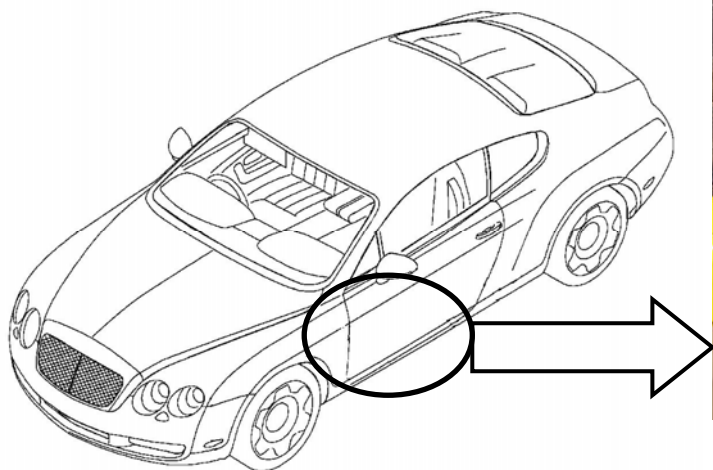

車両下側フロアパネル前方左側の
メクラ蓋（右上図）をドレンバルブ
（右下図）に取り替える
右ハンドル車においては助手席下
左ハンドル車においては運転席下



注意： は改良部品を示す。

追加したドレンバルブ


不具合の内容

車室内に水が浸入した場合、フロア内の窪みに溜まった水が排出されないため、セキュリティーコントロールユニットに水が浸入し、セキュリティー装置の誤作動、リモコンによるドアの開錠・施錠またはエンジンの始動が出来なくなる場合がある。

改善の内容

全車両、水抜き用のドレンバルブを追加装着する。

改善箇所説明図 (2)

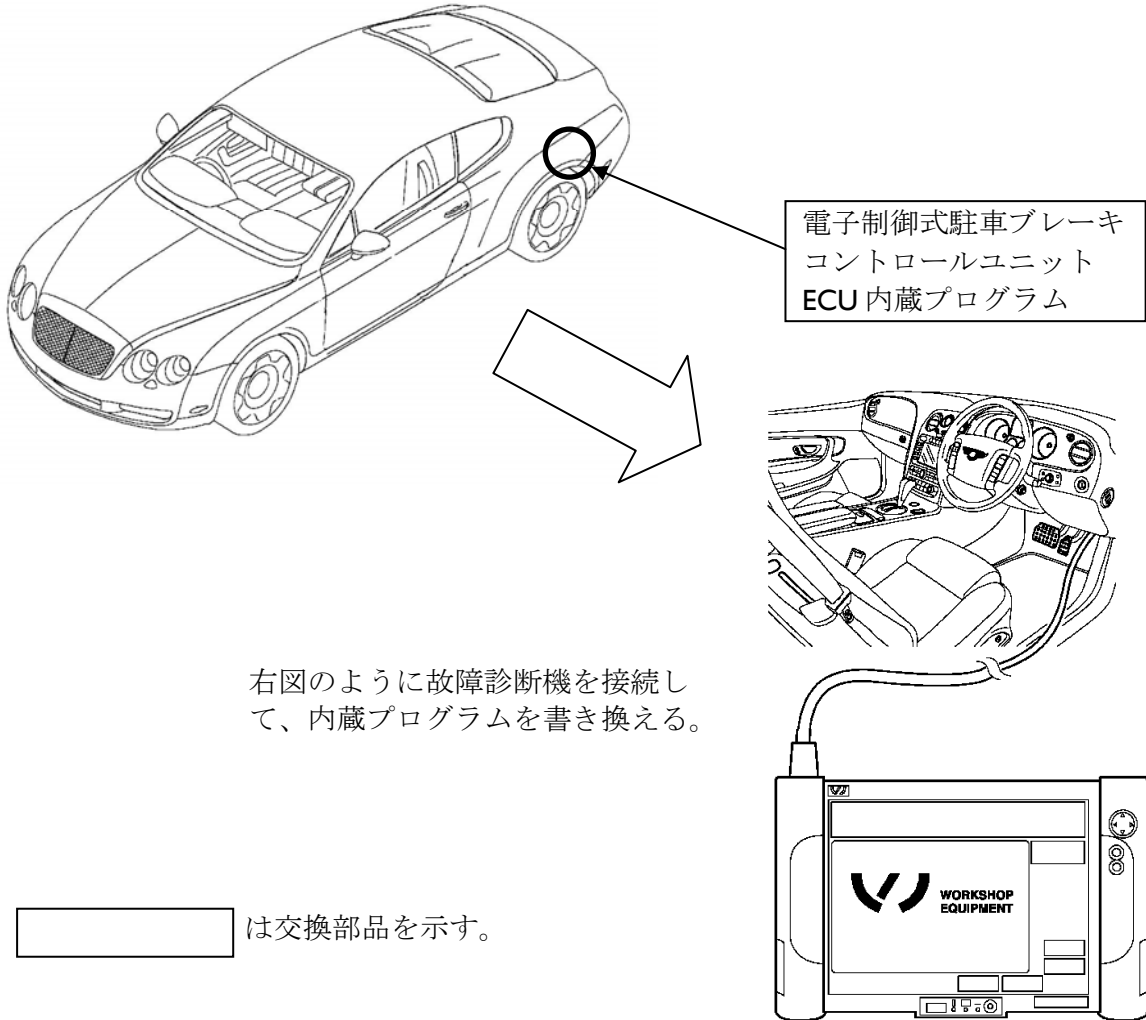

不具合の内容

電子制御式駐車ブレーキのコントロールユニットにプログラムのミスがあるため、一定回数パーキングブレーキを使用すると警告ランプが点灯する。

改善の内容

全車両、電子制御式駐車ブレーキコントロールユニットの内蔵プログラムを書き換える。

識別

トランクルーム内、左側のメインバッテリー横に配置されている電子制御式駐車ブレーキのコントロールユニット本体に青色のペイントを直径10mmの円状に塗布する。