


※ 整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和7年6月26日
不具合の内容	<p>① 車載充電器(OBC)の制御プログラムにおいて、プログラムが不適切なため、高電圧バッテリーの充電終了後に長時間充電ケーブル接続すると、12V バッテリーの電圧が低下し、車両を始動できないおそれがある。</p> <p>② ドアコントロールモジュールの制御プログラムにおいて、プログラムが不適切なため、ウィンドウガラスとシールの合わせ面に張力がかかった際、意図せずウィンドウガラスが開いたり、位置記憶が消失して、ショートドロップ機能*の際やウィンドウガラスを閉めた後にウィンドウガラスが開いてしまうことがある。</p> <p style="text-align: center;">*ドア開閉時にウィンドウが自動的に1～2センチ開閉する機能。</p>		
改善の内容	<p>① 全車両、OBCの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。</p> <p>② ドアコントロールモジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。</p>		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話または訪問等により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	7LA-3S40B	フライングスパー V8 PHEV	SCBBF53S5SC019424～SCBBF53S3SC021124 令和6年11月6日～令和7年3月4日	18	①
	7LA-3S40C	コンチネンタルGT V8 PHEV	SCBCF13S6SC019428～SCBCF13S1SC021460 令和6年11月6日～令和7年4月14日	78	①②
	7LA-3S40D	コンチネンタルGTC V8 PHEV	SCBDF33S1SC019448～SCBDF33S9SC021318 令和6年11月6日～令和7年3月19日	40	①②
			(輸入期間の全体の範囲) 令和6年11月6日～令和7年4月14日	(計136台)	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれています。

改善箇所説明図

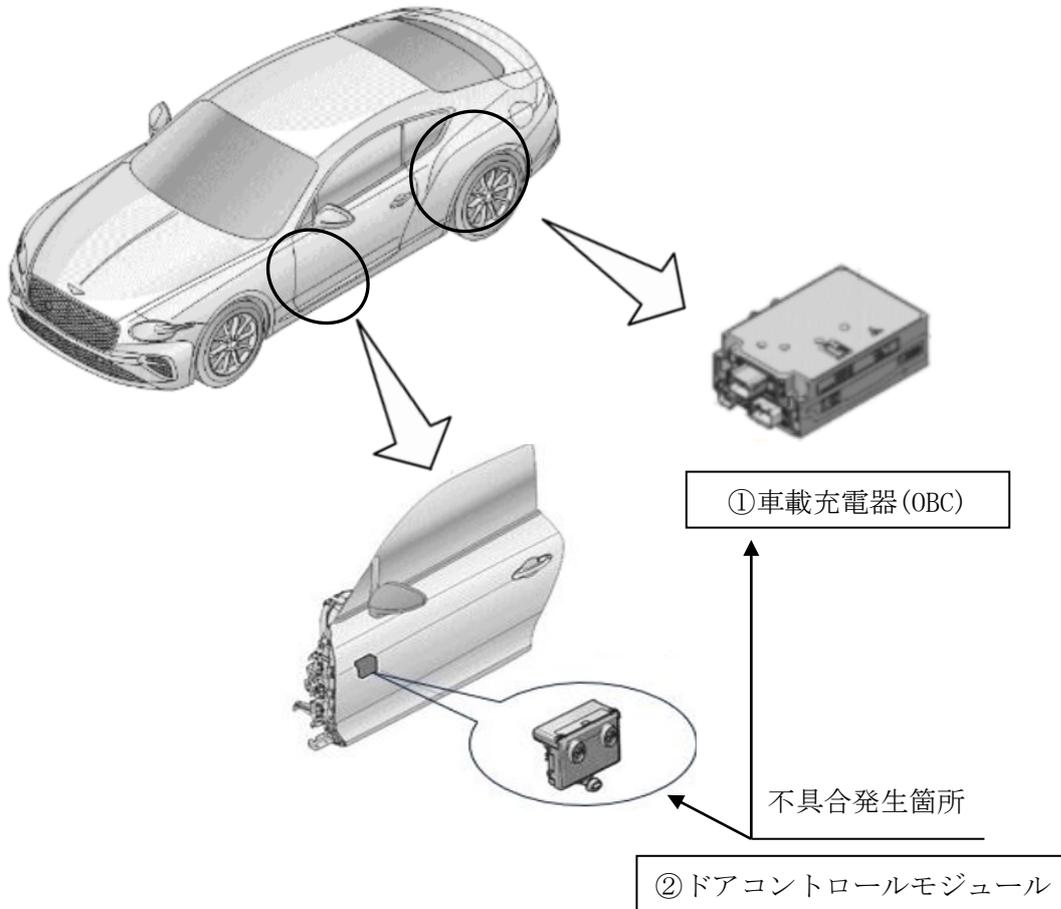

注： はプログラムを書き換える部品を示す。

- ① 車載充電器(OBC)の制御プログラムにおいて、プログラムが不適切なため、高電圧バッテリーの充電終了後に長時間充電ケーブル接続すると、12Vバッテリーの電圧が低下し、車両を始動できないおそれがある。
- ② ドアコントロールモジュールの制御プログラムにおいて、プログラムが不適切なため、ウィンドウガラスとシールの合わせ面に張力がかかった際、意図せずウィンドウガラスが開いたり、位置記憶が消失して、ショートドロップ機能*の際やウィンドウガラスを閉めた後にウィンドウガラスが開いてしまうことがある。

*ドア開閉時にウィンドウが自動的に1～2センチ開閉する機能。

改善の内容：

- ① 全車両、OBCの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。
- ② 全車両、ドアコントロールモジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別： OBDポートに赤色のペイントを塗布する。