


リコール届出番号	外-3261	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル・シェア	製作国: 英国 製作者名: ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先: ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797	
不具合の部位(部品名)	電気装置及び内装部品(ヒューズボード及びトリムカバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席足元のトリムカバーに格納されているヒューズボード及びハーネスにおいて、取り付けが不適切なため、トリムカバーを内側から押し出しているものがある。そのため、浮き上がったトリムカバーがアクセルペダルに接触し、最悪の場合、アクセルペダルが戻らなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒューズボード及びハーネスの取り付け状態を点検し、不適切なものは正しく取り付け、ヒューズボードが破損している場合は新品と交換する。また、トリムカバーの品番を確認し、該当する場合は浮き上がりを防止する対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者:ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。 自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社インターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BCDDB	コンチネンタル GT	SCBCA13S7JC068649～ SCBCA13S1MC088142 平成30年8月10日～ 令和3年4月12日	186台	
ベントレー	7BA-BCCVD	コンチネンタル GT V8	SCBCF13S2LC080342～ SCBCF13S3MC086510 令和2年4月11日～ 令和3年4月7日	37台	
ベントレー	7BA-BDDDB	コンチネンタル GT コンバーチブル	SCBDA33S5KC073981～ SCBDA33S4LC083435 令和元年7月5日～ 令和2年11月13日	32台	
ベントレー	7BA-BDCVD	コンチネンタル GT V8 コンバーチブル	SCBDF33S6LC080425～ SCBDF33S9MC085779 令和2年4月25日～ 令和3年3月11日	10台	
ベントレー	7BA-BBDDDB	フライングスパー W12	SCBBA53S2LC079046～ SCBBA53S8MC086522 令和2年1月27日～ 令和3年3月19日	60台	
ベントレー	7BA-BBCVD	フライングスパー V8	SCBBX53S9MC086561～ SCBBX53S3MC087186 令和3年3月19日～ 令和3年4月2日	2台	
	計6型式	計6車種	輸入期間の全体の範囲 平成30年8月10日～ 令和3年4月12日	計327台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図

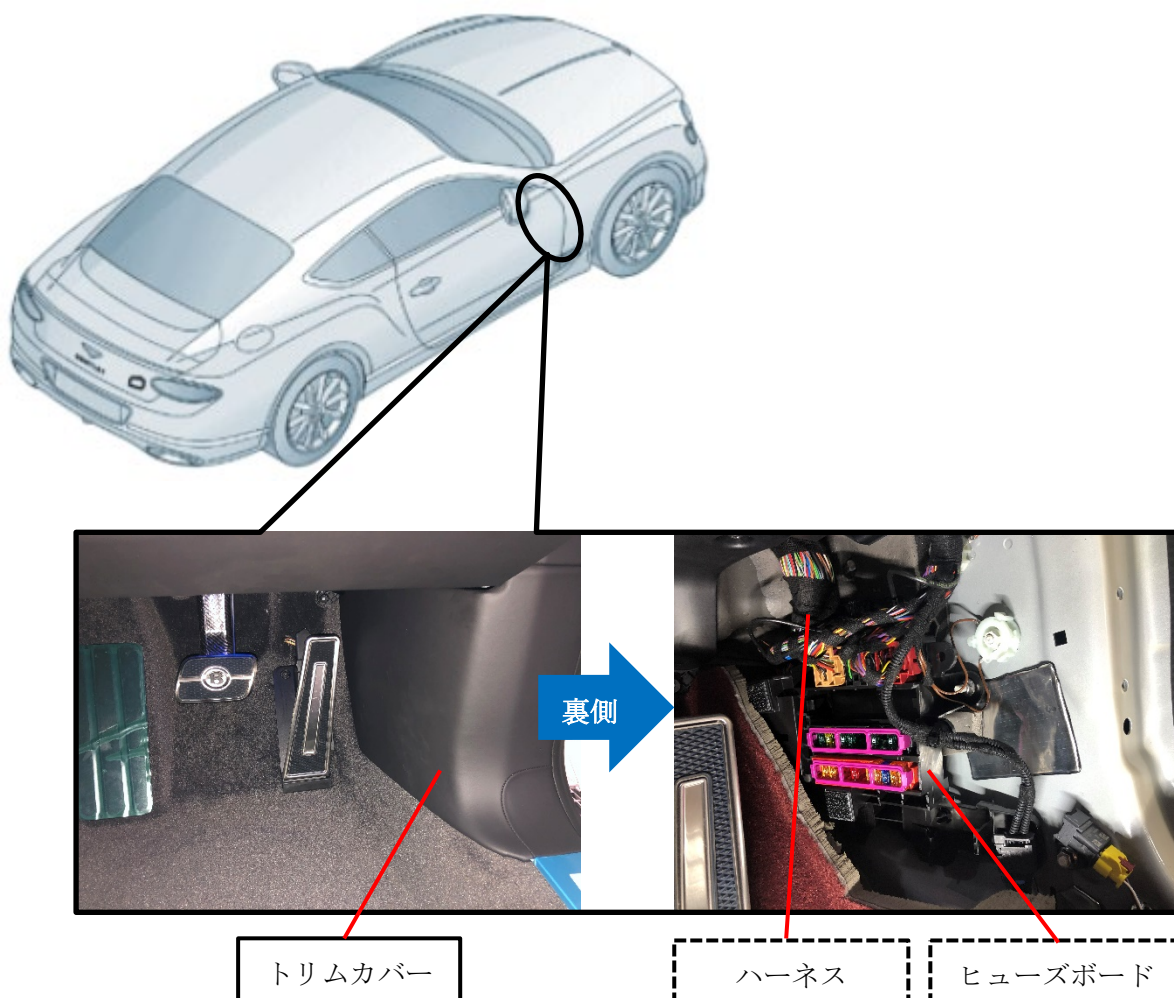

注意: は品番を確認し該当する場合は交換する部品を示す。

は点検結果により修正または交換する部品を示す。

不具合の内容

運転席足元のトリムカバーに格納されているヒューズボード及びハーネスにおいて、取り付けが不適切なため、トリムカバーを内側から押し出しているものがある。そのため、浮き上がったトリムカバーがアクセルペダルに接触し、最悪の場合、アクセルペダルが戻らなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ヒューズボード及びハーネスの取り付け状態を点検し、不適切なものは正しく取り付け、ヒューズボードが破損している場合は新品と交換する。また、トリムカバーの品番を確認し、該当する場合は浮き上がりを防止する対策品に交換する。

識別

アクセルペダルの土台に黄色のペイントを塗布し識別とする。