


整 理 番 号		サービスキャンペーン開始日	令和3年10月7日
不 具 合 の 内 容	コンバーチブルルーフにおいて、前側左右フラップを引っ張る紐の寸法評価が不適切なため、フラップを引っ張る紐が短いものがある。そのため、紐をフラップに接続している部分に過度の力が加わり、当該接続部分が破損し、ルーフを閉じるときにフロントガラス上部とフラップが接触するおそれがある。		
改 善 の 内 容	全車両、コンバーチブルルーフ前側左右フラップに接続されている紐を良品と交換する。また、フラップの紐取付け部分が破損している場合は、両側のフラップを交換する。		
自動車使用者等に周知させるための処置	ダイレクトメール、電話または訪問等により通知する。		

車 名	型 式	通 称 名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	7BA-BDDDB	コンチネンタル GT コンバーチブル	SCBDA33S7KC072749 SCBDA33S3LC076394 平成31年4月1日～ 令和元年11月2日	44台	
			輸入期間の全体の範囲 平成31年4月1日～ 令和元年11月2日	44台	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図

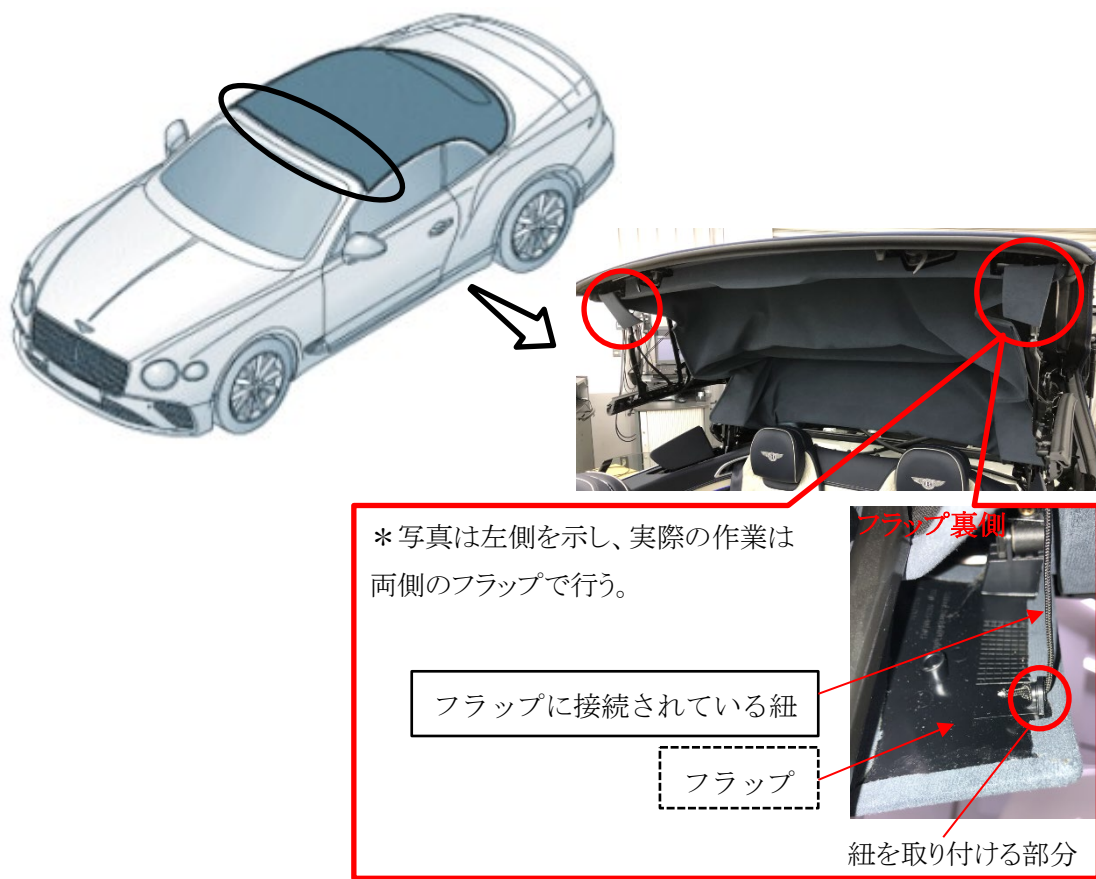

注意: は交換する部品を示す。

は点検結果により交換する部品を示す。

不具合の内容

コンバーチブルルーフにおいて、前側左右フラップを引っ張る紐の寸法評価が不適切なため、フラップを引っ張る紐が短いものがある。そのため、紐をフラップに接続している部分に過度の力が加わり、当該接続部分が破損し、ルーフを閉じるときにフロントガラス上部とフラップが接触するおそれがある。

改善の内容

全車両、コンバーチブルルーフ前側左右フラップに接続されている紐を良品と交換する。また、フラップの紐取り付け部分が破損している場合は、両側のフラップを交換する。

識別

左側ルーフ前方フラップ裏側に黄色のペイントを行い識別とする。