


※ 整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和7年5月22日
不具合の内容	排出ガス発散防止装置のガソリン微粒子除去装置(GPF)の差圧センサにおいて、製造時の組付け管理が不適切なため、当該センサのホースがねじれて組付けられているものがある。そのため、当該センサが故障を検出して警告灯(MIL)が点灯することがあり、そのまま使用を継続すると、当該センサのホース同士が擦れてホースに亀裂が発生するおそれがある。		
改善の内容	全車両、当該部位を点検し、ねじれが確認できた場合は新品に交換する。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話または訪問等により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	7BA-BBDDB	フライングスパー W12	SCBBY53S8PC006054～SCBBY53S8PC011903 令和5年2月20日～令和5年10月16日	36	
	7BA-BCDDB	コンチネンタルGT	SCBCW13SXNC001177～SCBCW13S2PC011995 令和3年8月18日～令和5年10月16日	78	
	7BA-BDDDB	コンチネンタルGT コンバーチブル	SCBDW33S9NC001459～SCBDW33S2PC011866 令和3年10月6日～令和5年10月16日	27	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和3年8月18日～令和5年10月16日	(計141台)	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

# 改善箇所説明図

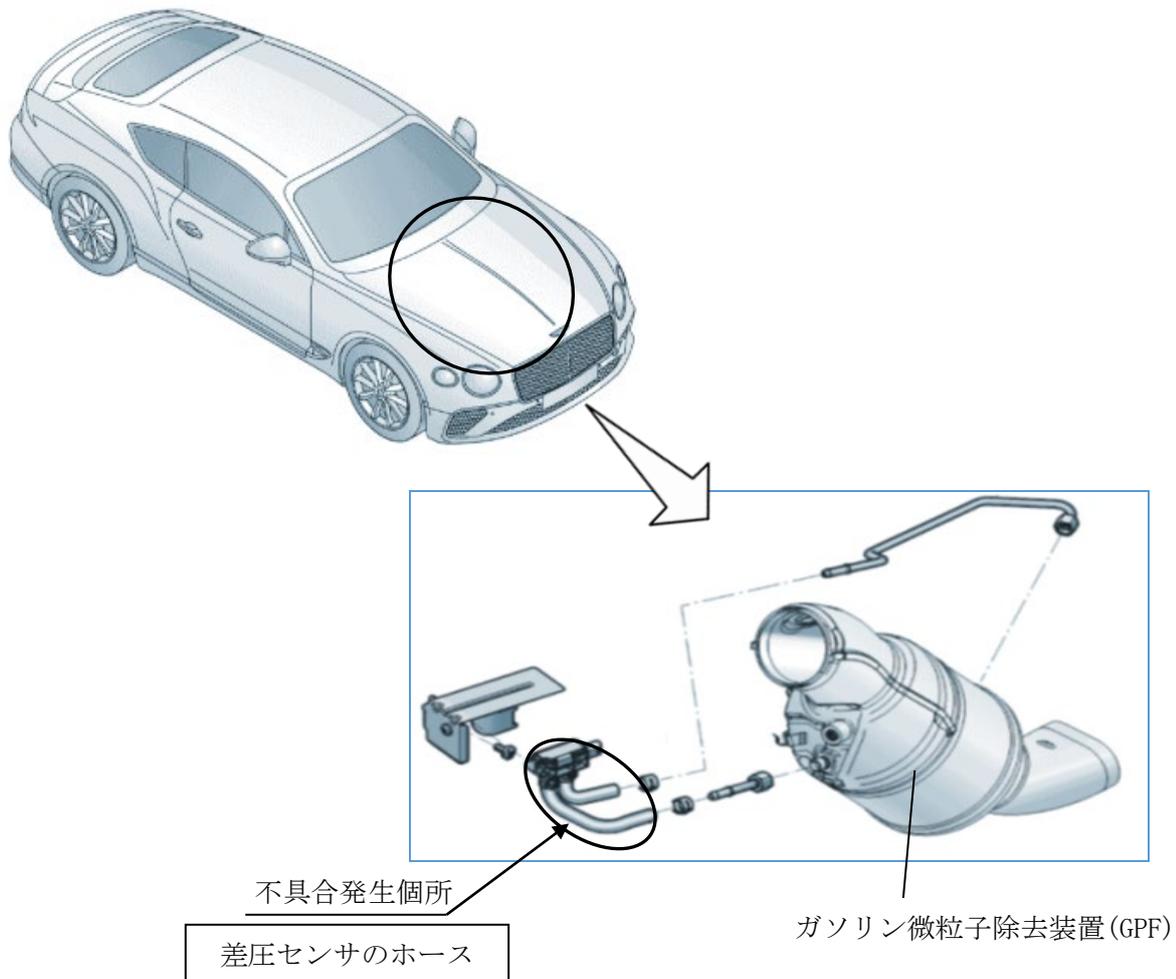

注：  は点検箇所を示す。

排出ガス発散防止装置のガソリン微粒子除去装置(GPF)の差圧センサにおいて、製造時の組付け管理が不適切なため、当該センサのホースがねじれて組付けられているものがある。そのため、当該センサが故障を検出して警告灯(MIL)が点灯することがあり、そのまま使用を継続すると、当該センサのホース同士が擦れてホースに亀裂が発生するおそれがある。

改善の内容：

全車両、当該部位を点検し、ねじれが確認できた場合は新品に交換する。

識別： バンク2側のシリンダーヘッドに黄色のペイントを塗布する。