


リコール届出日:令和元年9月4日

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| リコール届出番号 | 外-2910 | リコール開始日 | 令和元年9月5日 |
| 届出者の氏名又は名称 | フォルクスワーゲン 製作国:英国 グループ ジャパン株式会社 製作者名: ベントレー モーターズ リミテッド 代表取締役社長 ティル・シェア 問合せ先: ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 電気装置(スイッチユニット) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | センターコンソールに装着されているスイッチユニットにおいて、プログラムが不適切なため、イグニッションスイッチをオフにした時に故障信号が入力されることがある。そのため、当該ユニットの一部スイッチ操作が行えず、デフロスタ、ハザードランプ等が機能しなくなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、スイッチユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。 | | |
| 不具合件数 | 2件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者:ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外-2910のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----|
| ベントレー | ABA-BCDDB | コンチネンタル GT | SCBCA13S3JC068695～ SCBCA13S1KC073184 平成30年7月5日～ 平成31年4月22日 | 300台 | |
| | 計1型式 | 計1車種 | 輸入期間の全体の範囲 平成30年7月5日～ 平成31年4月22日 | 計300台 | |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図

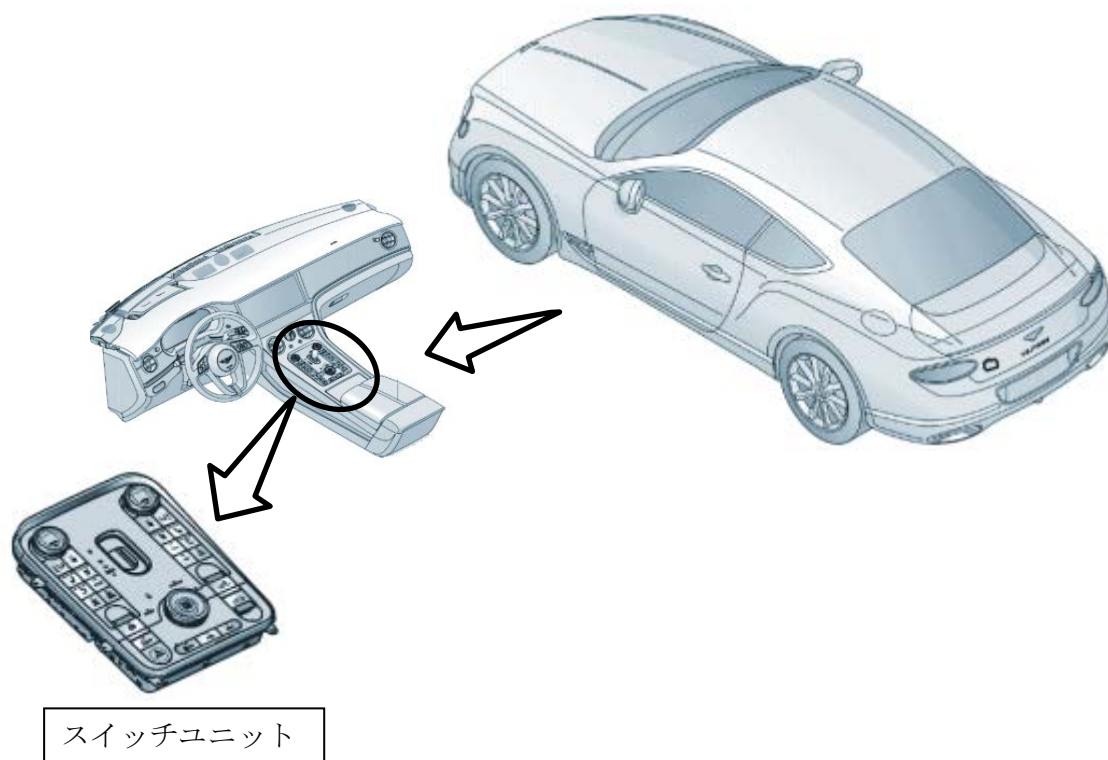

注意: はプログラムの書き換え箇所を示す。

不具合の内容

センターコンソールに装着されているスイッチユニットにおいて、プログラムが不適切なため、イグニッションスイッチをオフにした時に故障信号が入力されることがある。そのため、当該ユニットの一部スイッチ操作が行えず、デフロスタ、ハザードランプ等が機能しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、スイッチユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別

改善後は、左フロントドアの開きすぎ防止ロッドのブラケットに黄色のペイントを行い識別とする。