


※ 整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和4年6月30日
不具合の内容	車体製造時に作られるフロアパネルの穴において、特定の1箇所が塞がれていないものがある。そのため、深い水たまり等を通じた時に、車室内に水が侵入することがある。		
改善の内容	全車両、当該フロアパネルの穴を点検し、塞がれていない場合はシールパッドで塞ぐ。		
自動車利用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話または訪問等により通知する。		


車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービス キャンペーン 対象車の台数	備考
ベントレー	7BA-BADCU	ベンテイガ V8	SJAAL14V2NC039574～SJAAL14V8NC011763 令和3年12月7日～令和4年3月4日	19	
	7LA-BADCB	ベンテイガ PHEV	SJAA414VXNC039688～SJAA414V1NC011505 令和3年12月7日～令和4年1月5日	3	
	7BA-BADDB	ベンテイガ W12 Speed	SJAAN14V4NC039618～SJAAN14V4NC011401 令和3年12月7日～令和4年1月5日	6	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和3年12月7日～令和4年3月4日	(計28)	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれています。

改善箇所説明図

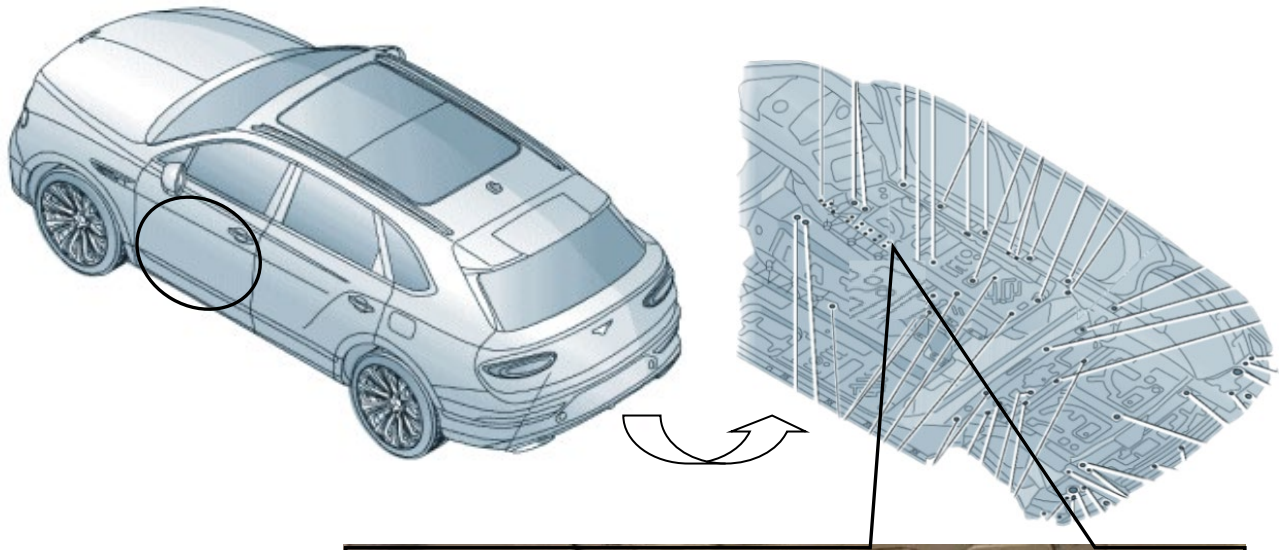

*不具合発生箇所を示すため、車両下回りのシーリングや保護処理前のホワイトボディの写真を使用しています。

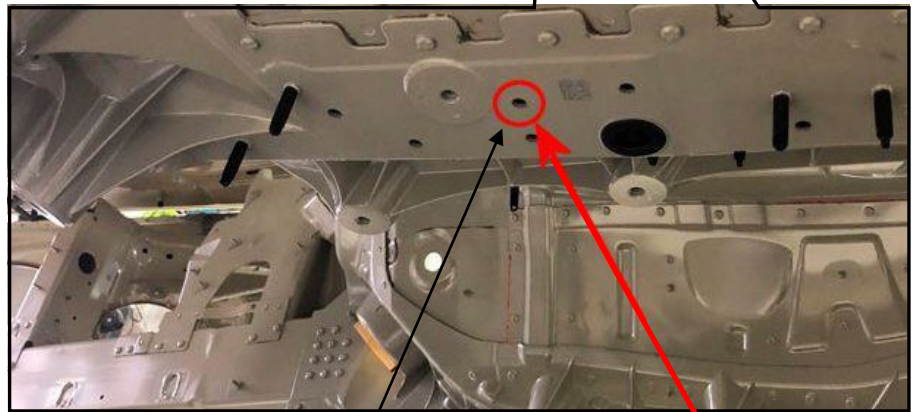

不具合発生箇所

フロアパネルの穴

車体製造時に作られるフロアパネルの穴において、特定の1箇所が塞がれていないものがある。そのため、深い水たまり等を通過した時に、車室内に水が侵入することがある。

改善の内容：

全車両、当該フロアパネルの穴を点検し、塞がれていない場合はシールパッドで塞ぐ。

識別：12Vバッテリーのベンチレーションホースに青色のペイントを行い識別とする。

注： は点検し、塞がれていない場合はシールパッドにより穴を塞ぐ箇所を示す。