


※ 整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和6年6月13日
不具合の内容	ドアコントロールモジュールの制御プログラムが不適切なため、後席のパワーローズ機能でドアを閉じる操作を行った際、ドアラッチとのかみ合いが不完全となり、半ドア状態になるとともに、メーターパネルに警告灯が点灯するおそれがある。		
改善の内容	全車両、ドアコントロールモジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話または訪問等により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	7BA-BHDCU	ベンテイガ V8 EWB	SJAH514V9PC019379～SJAH514V3PC024920 令和5年2月6日～令和6年1月15日	109	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和5年2月6日～令和6年1月15日	(計109台)	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

# 改善箇所説明図

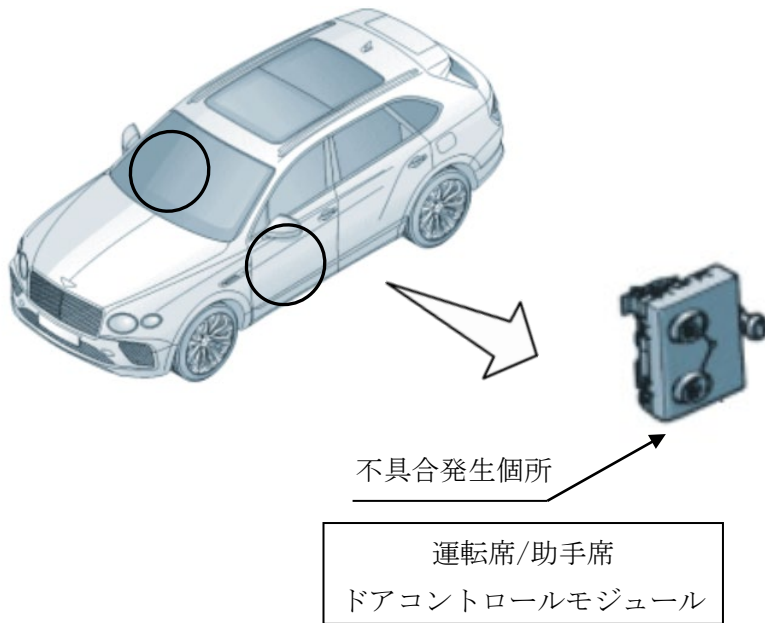

注：  はプログラムを書き換える部品を示す。

ドアコントロールモジュールの制御プログラムが不適切なため、後席のパワークローズ機能でドアを閉じる操作を行った際、ドアラッチとのかみ合いが不完全となり、半ドア状態になるとともに、メーターパネルに警告灯が点灯するおそれがある。

改善の内容：

全車両、ドアコントロールモジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別： 左リヤドアのハーネスグロメット下側に黄色のペイントを塗布する。